


# MANUAL DE INSTRUCCIONES

## G34

### PINZA AMPERIMETRICA 1000 ACA

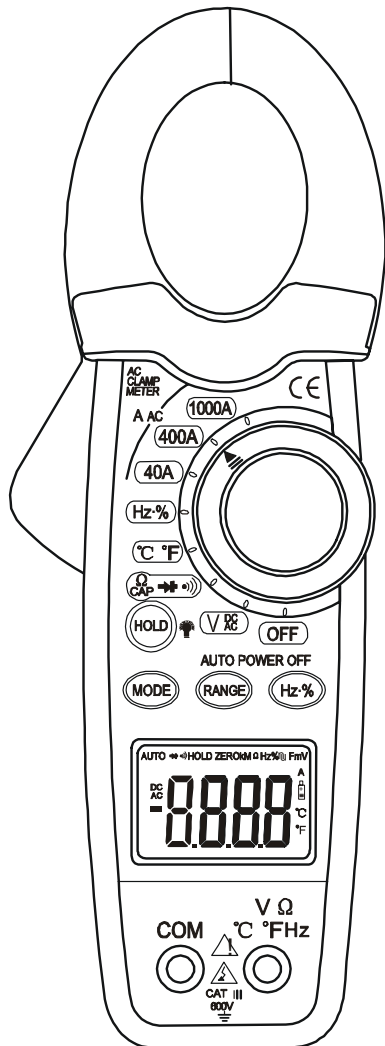

## Seguridad

### Símbolos internacionales de Seguridad



Este símbolo junto a otro símbolo o terminal indica que el operario debe referirse al Manual de Instrucciones para más información.



Este símbolo junto a un terminal, indica que, durante el uso normal, puede haber presente tensiones peligrosas.



Doble Aislamiento

### NOTAS DE SEGURIDAD

- No exceda la entrada máxima permitida en ninguna función.
- No aplique tensión al instrumento cuando seleccione la función de medida de resistencia.
- Sitúe el selector de funciones en OFF cuando no utilice el medidor.

### ADVERTENCIAS

- Sitúe el selector de funciones en la posición adecuada antes de realizar la medición.
- Cuando realice mediciones de tensión, no seleccione las funciones de medición de corriente/resistencia.
- No mida corriente en circuitos cuya tensión exceda de 240 V.
- Al cambiar de rango de medición desconecte siempre los cables de prueba del circuito en examen.
- No exceda los límites máximos de entrada.



### PRECAUCIONES

- El uso inadecuado de este instrumento puede causar daños, choques eléctricos, lesiones o la muerte. Lea el manual de instrucciones antes de utilizar el instrumento.
- Desconecte siempre los cables de prueba antes de sustituir la pila.
- Verifique el estado de los cables de prueba y del medidor antes de su uso. Repare o sustituya cualquier daño o defecto antes de utilizarlo.
- Extreme las precauciones al realizar mediciones de tensión superiores a 25 VCA rms o 35 VCC. Estas tensiones son consideradas con riesgo de choque eléctrico.
- Retire la pila si el medidor no se va a utilizar durante un periodo largo de tiempo.
- Descargue siempre los condensadores y desconecte la alimentación del circuito o dispositivo en prueba antes de realizar mediciones de Diodo, Resistencia o Continuidad.
- La medición de tensiones en tomas eléctricas puede ser difícil y dar lugar a errores debido a la mala conexión con los contactos eléctricos en el interior de la toma. Se deben usar otros sistemas para asegurarse que los terminales no tienen tensión.
- Si el equipo se utiliza de una manera no especificada por el fabricante, la protección prevista en el instrumento puede dañarse.

Límites de Entrada	
Función	Entrada Máxima
A CA	1000A
V CC, V CA	600V CC/CA
Resistencia, Diodos, Continuidad, Capacidades, Frecuencia, Ciclo de trabajo,	250V CC/CA
Temperatura	60V CC/24V CA

## Descripción del Instrumento

1. Maxilar
2. Gatillo maxilar
3. Pulsador Data Hold y Retroiluminación
4. Pulsador de selección Modo
5. Visualizador LCD
6. COM input jack
7. Terminal de entrada COM
8. Selector de funciones
9. Pulsador Hz/%duty
10. Terminal V  $\Omega$   $^{\circ}$ C/ $^{\circ}$ F
11. Compartimento de pila en la parte posterior.

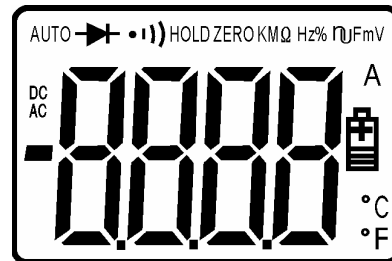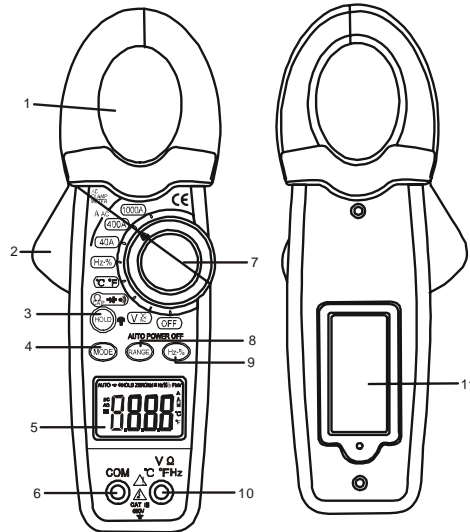

1. **AC DC** CA (corriente alterna) y CC (corriente continua)
2. **—** Signo menos
3. **8.8.8.8** Lectura de 4000 cuentas (0 a 3999)
4. **AUTO** Modo Autorango
5. **—|** Prueba de Diodos
6. **•)))** Indicador Acústico
- HOLD** Modo Retención de Lectura
8.  **$^{\circ}$ C,  $^{\circ}$ F,  $\mu$ ,m,V,A,K,M, $\Omega$**  , Unidades de medida

## Especificaciones

3

Función	Margen y Resolución	Precisión (% de la lectura)
Corriente CA	40.00 ACA	$\pm$ (2.5% + 10 dígitos)
	400.0 ACA	$\pm$ (2.5 % + 5 dígitos)
	1000 ACA	$\pm$ (3.0 % + 4 dígitos)
Tensión CC	400.0 mVCC	$\pm$ (0.8% + 3 dígitos)
	4.000 VCC	$\pm$ (1.5% + 3 dígitos)
	40.00 VCC	
	400.0 VCC	
600 VCC	$\pm$ (2.0% + 3 dígitos)	
Tensión CA	400.0 mVCA	$\pm$ (0.8% + 20 dígitos)
	4.000 VCA	$\pm$ (1.8% + 5 dígitos)
	40.00 VCA	
	400.0 VCA	
600 VCA	$\pm$ (2.5% + 5 dígitos)	
Resistencia	400.0 $\Omega$	$\pm$ (1.0% + 4 dígitos)
	4.000K $\Omega$	$\pm$ (1.5% + 2 dígitos)
	40.00K $\Omega$	
	400.0K $\Omega$	$\pm$ (2.5% + 3 dígitos)
	4.000M $\Omega$	
40.00M $\Omega$	$\pm$ (3.5% + 5 dígitos)	
Capacidades	40.00nF	$\pm$ (5.0% lectura + 100 dígitos)
	400.0nF	$\pm$ (3.0% lectura + 5 dígitos)
	4.000 $\mu$ F	$\pm$ (3.5% lectura + 5 dígitos)
	40.00 $\mu$ F	
	100.0 $\mu$ F	$\pm$ (5.0% lectura + 5 dígitos)
Frecuencia	5.000Hz	$\pm$ (1.5% lectura + 5 dígitos)
	50.00Hz	$\pm$ (1.2% lectura + 2 dígitos) Sensitivity: 10Vrms min.
	500.0Hz	
	5.000kHz	
	50.00kHz	
Ciclo Trabajo de	0.5 to 99.0%	$\pm$ (1.2% lectura + 2 dígitos)
	Pulso: 100 $\mu$ s - 100ms	
Temp (tipo-K) (precisión de la sonda no incluida)	-50.0 to 400.0 $^{\circ}$ C	$\pm$ (3.0% lectura + 5 $^{\circ}$ C)
	400 to 1000 $^{\circ}$ C	
	-58.0 to 400.0 $^{\circ}$ F	$\pm$ (3.0% lectura + 7 $^{\circ}$ F)
400 to 1832 $^{\circ}$ F		

**Nota:** No es Autorango en el margen de tensión 400mV CA

<b>Tamaño del Maxilar</b>	30mm aprox. de apertura
<b>Prueba de Diodos</b>	Corriente de prueba 0.3mA típica; Tensión a circuito abierto 1.5V DC típica
<b>Indicador Acústico</b>	Umbral <100Ω; Corriente de prueba < 1mA
<b>Indicación de Pila Baja</b>	Se visualiza “ ”
<b>Indicación Sobremargen</b>	Se visualiza “OL”
<b>Muestreo</b>	2 por segundo, nominal
<b>Impedancia de entrada</b>	7.8MΩ (VCC y VCA)
<b>Visualizador</b>	4000 cuentas LCD
<b>CA Corriente</b>	50/60Hz (ACA)
<b>Ancho de banda V CA</b>	50/60Hz (VCA)
<b>Temperatura de trabajo</b>	14 a 122°F (-10 a 50°C)
<b>Temperatura almacenaje</b>	-14 a 140°F (-30 a 60°C)
<b>Humedad Relativa</b>	90%(0°C a 30°C); 75%(30°C a 40°C); 45%(40°C a 50°C)
<b>Altitud</b>	Uso: 3000m; Almacenaje: 10,000m
<b>Sobretensión</b>	Categoría III 600V
<b>Pila</b>	1 pila 9V (NEDA1604, 6F22 006P)
<b>Auto apagado</b>	aprox. 35 minutos
<b>Dimensiones/Peso</b>	229x80x49mm / 303g
<b>Seguridad</b>	Para uso interior y de acuerdo a la Categoría III de Sobretensión, Grado de Polución 2.


## Funcionamiento

**NOTAS:** Lea todas las **advertencias** y **precauciones** indicadas en la sección de seguridad de este manual antes de utilizar el medidor. Sitúe el selector de funciones en la posición OFF cuando no utilice el instrumento.

## Medición de Corriente CA

**ADVERTENCIA:** Asegúrese de que las puntas de prueba están desconectadas del medidor antes de realizar mediciones de intensidad.

- Sitúe el selector de funciones en los márgenes de **1000A**, **400A** o **40A**. Si desconoce el margen de medición, seleccione el más elevado primero y luego, si es necesario, cambie a un margen inferior.
- Presione el gatillo para abrir el Maxilar. Engatille el conductor a medir.
- Se visualiza la medición.

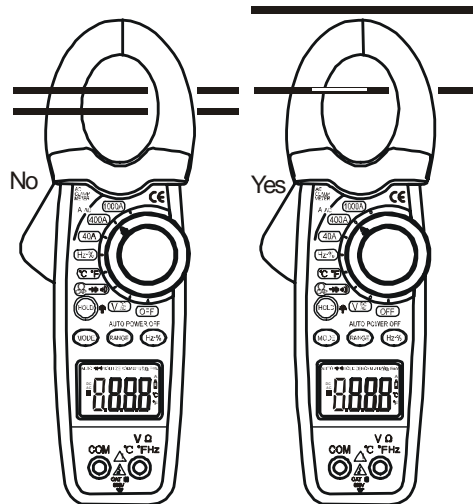

## Mediciones de Tensión CC/CA

 
- Inserte el cable de prueba negro en el terminal **COM** y el cable de prueba rojo al terminal positivo **V**.
- Sitúe el selector de funciones en la posición **V**.
- Seleccione **CA** o **CC** con el pulsador **MODE**.
- Conecte las puntas de prueba en paralelo al circuito en prueba.
- Se visualiza la medición de tensión.

## Mediciones de Resistencia y Continuidad

- Inserte el cable de prueba negro en el terminal **COM** y el cable de prueba rojo al terminal positivo.
- Sitúe el selector de funciones en la posición **►•))) Ω**.
- Utilice el pulsador **MODE** para seleccionar Resistencia.
- Haga contacto con las puntas de prueba sobre el circuito o componente en prueba. Es preferible desconectar un extremo del componente en prueba para que el resto del circuito no interfiera con la medición de resistencia.
- Para mediciones de resistencia se visualiza la medición de resistencia.
- Para mediciones de continuidad, si la resistencia es < 100Ω, se activará el indicador acústico.

## Comprobación de Diodos

- Inserte el cable de prueba negro en el terminal **COM** y el cable de prueba rojo al terminal positivo.
- Sitúe el selector de funciones en la posición **►•))) Ω**.
- Utilice el pulsador **MODE** hasta que aparezca **►**.
- Haga contacto con las puntas de prueba sobre el diodo en prueba. La tensión de conducción indicará de 0.4V a 0.7V. La conexión inversa se indicará como **“OL”**. Los diodos cortocircuitados indicarán un valor cercano a 0 mV y los abiertos indicarán **“OL”** en ambas polaridades.



## Mediciones de Capacidades

**ADVERTENCIA:** Para evitar choques eléctricos, desconecte la alimentación del componente en prueba y descargue los condensadores antes de realizar la medición.

- Sitúe el selector de funciones en la posición de capacidades (**CAP**).
- Inserte el cable de prueba negro en el terminal **COM** y el cable de prueba rojo al terminal positivo.
- Haga contacto con las puntas de prueba sobre el condensador en prueba.
- Se visualiza el valor de la capacidad.

## Mediciones de Frecuencia o % ciclo de trabajo

1. Sitúe el selector de funciones en la posición "Hz/%"
2. Inserte el cable de prueba negro en el terminal **COM** y el cable de prueba rojo al terminal positivo.
3. Seleccione Hz o % ciclo de trabajo con el pulsador **Hz/%** .
4. Haga contacto con las puntas de prueba sobre el circuito en prueba.
- 5.. Se visualiza la frecuencia.

## Mediciones de Temperatura

**ADVERTENCIA:** Para evitar choques eléctricos, desconecte ambas puntas de prueba de cualquier fuente de tensión antes de realizar la medición de temperatura.


1. Sitúe el selector de funciones en la posición °C - °F.
2. Inserte el adaptador de la Sonda de Temperatura en los terminales negativo (COM) y V. Asegúrese de observar la correcta polaridad.
3. Conecte el termopar tipo K al adaptador.
4. Haga contacto con el extremo de la sonda de temperatura sobre la parte que se desea medir. Mantenga el contacto de la sonda sobre la parte en prueba hasta que se estabilice la lectura (unos 30 segundos).
5. Se visualiza la temperatura. Se indicará el punto decimal correspondiente y valor.

**ADVERTENCIA:** Para evitar choques eléctricos, asegúrese de que se ha desconectado el termopar antes de seleccionar otra función.

## Retención de Lectura y Retroiluminación

Para retener la lectura del visualizador LCD, presione el pulsador HOLD. Mientras la retención de lectura esté activada, el icono **HOLD** aparecerá en el visualizador. Presione de nuevo el pulsador HOLD para volver al funcionamiento normal.

**Nota: La función HOLD se activará cuando se conecte la Retroiluminación. Presione el pulsador HOLD de nuevo para desactivar la retención de lectura.**

La función de Retroiluminación ilumina el visualizador y se utiliza cuando la luz ambiental es demasiado baja para permitir ver las lecturas. Presione el pulsador :(HOLD) durante 1 segundo para activar la Retroiluminación y otra vez para desactivarla

## Margen Manual

El instrumento se pone en marcha en modo Autorango. Presione el pulsador **Range** para activar el modo de Margen Manual. Cada vez que presione **Range** pasará al siguiente margen, indicándolo con las unidades y la posición del punto decimal. Presione y mantenga pulsado por 2 segundos **Range** para volver al modo Autorango. El margen manual no trabaja en Corriente CA, prueba de Diodo ni Continuidad.

## Sustitución de la Pila

1. Destornille el tornillo Phillips de la tapa del compartimento de la pila.
2. Abra el compartimento de la pila.
3. Sustituya la pila por una de "9V" (NEDA1604, 6F22 006P)
4. Coloque de nuevo la tapa del compartimento de la pila.



Atención: este símbolo significa que los productos eléctricos y electrónicos usados no deberían mezclarse con los residuos domésticos generales. Existe un sistema de recogida independiente para estos productos.